

1. 气割、气刨、补焊前进行预热，焊后进行去氢处理。焊条在使用前经380~400℃烘焙2小时，并采用了比结507焊条含氢量还低的结507B焊条，从而减少了焊缝含氢量，也减少了产生裂纹的可能性。
2. 在补焊过程中，从补焊的根部算起焊至第四层时，每焊一层即用圆头风铲锤击，使补焊金属及熔合区有微量塑性变形，消除了焊接层间应力。
3. 焊接顺序合理。尤其是在堆焊2时（见图7），焊接方向是从挨近内壁起弧到挨近外壁熄弧，这就将引、熄弧处可能产生的缺陷甩在内外壁表面，而后可用气刨清除，同时还减少了堆焊时的应力。
4. 及时将缺陷清除干净。每补焊一处均经仔细打磨、磁粉探伤、酸腐蚀和超声波探伤，肯定无缺陷后再进行下一步补焊。
5. 经两次气割，将原含铜量高的部位全部清除，避免了含铜量过高对补焊产生的不良影响。

王玲英执笔

异种金属薄板钎焊

中国人民解放军37296部队 孔德华

我们采用锡、锌、铝配制低熔点合金用来钎焊铝-铝、铝-不锈钢、铝-铜、铝-钢等薄壁容器、薄壁管件及薄板等工作取得成功。

一、钎料的配制：锡87%、锌10%、铝3%，用天平称出三种原料的重量。先将锡放入坩埚升温至300℃全部熔化。再加入锌升温到400~450℃，保温5分钟，搅拌均匀后再保温五分钟。最后加铝，升温到550~600℃，保温五分钟，再搅拌均匀。加铝后如熔化速度慢，可适当升温，但应控制在660℃以内。熔好的钎料铸成Φ6毫米的棒料，注意随浇随搅拌以保证成分均匀。

二、焊接方法：用钢丝刷或废锯条将焊缝两边15毫米以内油污和氧化层除掉，然后将焊件预热到100~120℃，保温5分钟，即可进行焊接。对不同金属材料，预热要注意做到温度均匀。焊接时不添加任何焊剂，用500瓦电烙铁象锡焊一样进行焊接。焊波宽度不小于10毫米，高度不低于1毫米，如焊波表面粗糙，可再用纯锡盖面，厚度0.5毫米左右，可使焊波光滑美观。

该钎料的熔点为218℃， σ_b 为9公斤力/毫米²，HV为26.5，综合机械性能较好。要严格控制铝量，铝含量越高，合金熔点越高，焊接性能越差。