文章编号: 1002-025X(2008)01-0059-02

# 35CrMo 低合金高强钢与20钢管线的焊接

#### 德, 郝 佳, 刘 岩 姜

(承德石油高等专科学校,河北 承德 067000)

关键词: 低合金钢: 20钢: 异种钢焊接 中图分类号: TG457 文献标识码: B

### 1 概述

某企业在生产石油钻采专业输送管道中, 法兰盘 材质选用35CrMo低合金调质结构钢、管道主体选用 符合GB/T 8163—1999规定的φ273 mm x14 mm 20钢管 材。在以往的生产中,选用了适用淬火组织和异种钢 材焊接兼顾的Cr16Ni25Mo6N焊条进行焊接、使用中 发现以下几个问题有待解决:

收稿日期: 2007-09-20: 收稿日期: 2008-01-08

- (1) 石油钻采分布世界各处, 低温气候是不可避 免的, Cr16Ni25Mo6N焊条的熔敷金属低温冲击性能 不能满足使用要求。
- (2) Cr16Ni25Mo6N焊条的焊缝组织抗硫化氢腐 蚀性能差。
  - (3) Cr16Ni25Mo6N焊条的成本很高。

# 2 焊接试验

针对上述情况,专门对该件焊接进行了课题研 究. 2种母材的化学成分见表1。

- (5) 当焊接接头不能及时进行热处理时, 焊后应 立即进行加热温度为350 、恒温时间为3 h的后热 处理。
- (6) 热处理时, 为防止突发性停电, 应配备专用 电源, 以防止出现焊口冷裂现象。

#### 6 质量检验

#### 6.1 外观检验

用放大镜或目测,对焊口进行100%的外观检验, 焊缝边缘圆滑过渡到母材,无裂纹、凹坑、气孔等表 面缺陷, 焊缝外形尺寸符合设计及规程要求。

# 6.2 无损检验

- (1) 当焊至20~25 mm时, 应停止焊接, 立即进 行后热处理, 然后做 "RT"或 "UT"探伤检验, 确 认合格后,再按作业指导书规定程序继续施焊。
- (2) 焊接完成后, 当焊缝温度降至室温时, 拆除 后热处理保温装置及加热器,打磨焊缝,经外观检查 符合规定要求时,in进行學可编号,ur要托金属试验室对ishingHouse属监督工作,http://www.cnki.net

焊缝进行光谱分析及超声波探伤、硬度检验。

(3) 经对焊缝金属进行光谱分析复查, 结果材质 相符: 对焊口进行无损探伤. 未发现超标缺陷: 对焊 缝金属进行硬度检验,符合规程的要求。

#### 7 结论

SA335- P91钢虽焊接性差, 但只要采用合理的焊 接工艺参数、选择正确的焊后热处理工艺及操作方 法,完全可以保证焊口的焊接质量,保证了发电机组 的正常运行。

# 参考文献:

- [1] 郭延秋. 金属与焊接分册[M]. 北京: 中国电力出版社, 2003.
- [2] DL/T 869-2004. 火力发电厂焊接技术规程[S]. 北京: 中国电力 出版社, 2004.

作者简介: 玄 华 (1965—), 女, 工学学士, 高级工程师, 高级金 相检验员兼任山东电力金相二级考委。主要从事电站锅炉、压力容器

表1 2种母材的化学成分(质量分数)(%)

ı	材质	С	Si	Mn	Cr	Мо	Ni
ı	35CrMo	0.32~0.40	0.17~0.37	0.40~0.70	0.80~1.10	0.15~0.25	_
ı	20钢	0.17~0.24	0.17~0.37	0.35~0.65	0.25	_	0.25

根据国际焊接学会 (IIW) 推荐的碳当量计算公式计算2种材质的碳当量, 35CrMo钢碳当量为0.375%, 可知其焊接性差, 冷裂纹敏感性很大, 应采用合理的焊接工艺措施和预热温度。20钢的焊接性好, 对焊接工艺的要求较低。比较分析后, 制定出2套工艺方案进行焊接工艺评定; 采用同样的焊接条件及操作技能。

# 方案1: 焊条电弧焊焊接

选用介于2种材质中间匹配的焊接材料, E5015 焊条, 在试件上开60°±2.5°的V形坡口, 坡口间隙 2.5~3.0 mm, 无钝边, 单面焊双面成形。

方案2: TIG焊打底, 焊条电弧焊填充、盖面焊。 采用TIG焊全熔透焊接法打底焊, 然后用E5015 焊条进行填充及盖面焊。

在同样设备、环境及技能条件下将2件焊接试板 焊完. 力学性能结果见表2。

表2 2种母材及焊缝力学性能试验数据

	抗拉强度/MPa	A <sub>KV</sub> /J (-29 )	伸长率 (%)	弯曲试验
35CrMo	685	23	15	完好
20钢	410	_	23	完好
方案1焊缝	589	20	20	微裂
方案2焊缝	642	22	20	完好

# 3 焊接工艺

根据焊接工艺评定结果,制定了异种钢管线焊接工艺。

#### 3.1 焊前准备

- (1) 将V形坡口周围的油污、水渍清理干净,毛刺、铁锈应彻底打磨掉。
- (2) 对E5015焊条进行烘干,温度400 ,保温 1.5 h, 然后用焊条保温筒盛装,150 保温,随用随取。
- (3) 经过清理后的工件应按照图样要求进行组对,组对间隙2.5~3.0 mm。暂焊缝在管壁圆周上均分4点,焊缝长 15 mm。将装好的工件装卡在旋转胎具之上,采用φ3.2 mm E5015焊条,90~100 A的焊接电流进行焊接。

# (4) 工件预热

#### 3.2 打底焊

选用WCE 500B TIG焊焊机,日产GS-2CM  $\phi$ 2.4 mm焊丝,焊接电流120~140 A,电弧电压17~18 V,全熔透焊接,暂焊缝一定要完全熔透,焊后仔细检查焊道,彻底清除焊接缺陷。

#### 3.3 填充焊

- (1) 填充前将打底焊道清理干净,加热到300~350 后进行焊接。
- (2) 选用ZX-400 弧焊机,直流反接,第1层用经烘干的 $\phi$ 3.2 mm E5015焊条,焊接电流100~110 A,电弧电压24~26 V,焊速13~15 cm/min,熄弧要采用回转熄弧方法,以避免产生弧坑裂纹。第2,3层用 $\phi$ 4.0 mm E5015焊条,焊接电流150~160 A,电弧电压24~26 V,焊速16~19 cm/min。

焊接过程中应注意熔合边缘的停留时间,既不能 咬边,又要充分与母材熔合。 焊接时要采用短弧、 多层、窄道焊,每道焊道的引弧处、熄弧处都必须错 开,道间温度要保持在250 左右,尽量减小焊接热 输入。

# 3.4 盖面焊

盖面焊接分道覆盖,注意熔合边缘不能咬边,焊缝熔宽大于坡口宽度3~4 mm,焊缝余高1.0~2.0 mm。

#### 4 后热处理

焊后需对焊缝进行250 后热处理,其主要作用是促使焊缝金属扩散氢加速逸出,减少冷裂纹和延迟裂纹产生的因素,降低焊缝金属中和热影响区的氢含量,到温后用保温材料将法兰和300 mm范围内的管道一同保温缓冷。

# 5 结论

通过对焊接工艺的改进,并选用合适的焊接材料,满足了管道生产的新要求,该工艺现已广泛用于管道生产,并取得了一定的经济效益。异种钢焊接,影响焊接质量的因素很多,应根据实际生产情况制定出合理的焊接工艺,才能保证焊接质量。

作者简介:姜德(1965—),男,河北承德人,工程师,主要从事