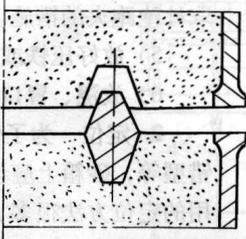
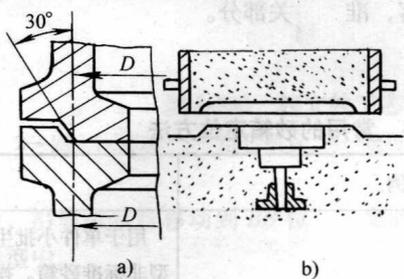


(续)

名称	图例	应用
箱垛定位		用于单件、小批生产，干型应用较多，常与划泥号配合使用。砂箱结构简单，制造费用低
止口定位	 <p>a) 止口在砂箱上    b) 止口砂型上</p>	止口在砂箱上的，常用于圆形砂箱及劈箱造型时使用；止口在铸型上的，常在刮板造型时使用

### 3.11.3 合型力及紧固

1. 合型力 金属液充型时，上砂型要受到几个力的作用。其中向上的作用力有金属液作用的抬型力  $F_1$ ；砂芯剩余浮力产生的抬型力  $F_2$ ；浇注时金属液冲击上型的动压力  $F_3$ 。向下的作用力有上型的重力  $G_1$ 。

在计算合型力时，动压力  $F_3$  一般不予考虑，认为其可与上型重力  $G_1$  抵消。但实践证明，动压力  $F_3$  常常大于上型重力  $G_1$ 。作用于上型的抬型力  $F_4 = F_1 + F_2$ 。

(1)  $F_1$  的计算。如图 3-303 所示，在 AA 面上作用于上型的总压力为

$$F_1 = Ah\rho_L g \quad (3-161)$$

式中  $F_1$ ——金属液作用的抬型力 (N)；  
 $A$ ——上型腔顶面的水平投影面积 ( $m^2$ )；  
 $\rho_L$ ——金属液的密度 ( $kg/m^3$ )；  
 $h$ ——AA 面到浇口杯液面高度 (m)；  
 $g$ ——重力加速度 ( $m/s^2$ )。

由式 (3-160) 可以看出， $F_1$  相当于图 3-303 中的液体重量 (重力)。

(2)  $F_2$  的计算 图 3-304 所示是砂芯剩余浮力产生的抬型力计算简图。由图可见，砂芯所受的剩余浮力  $F_2$  等于砂芯所受到的浮力与砂芯重量之差。

$$F_2 = V_2\rho_L g - G_2 \quad (3-162)$$

式中  $F_2$ ——砂芯剩余浮力 (N)；  
 $V_2$ ——被金属液包围部分的砂芯体积 ( $m^3$ )；  
 $\rho_L$ ——金属液的密度 ( $kg/m^3$ )；

$G_2$ ——砂芯重力 (N)；

$g$ ——重力加速度 ( $m/s^2$ )。

$F_2$  通过芯头或芯撑传递给上型，产生抬型力。

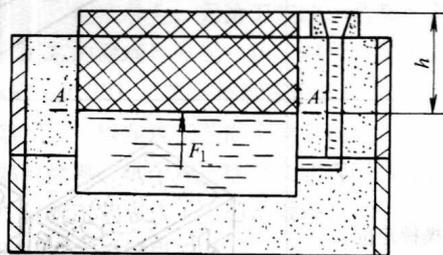


图 3-303 金属液静压力产生的抬型力计算简图

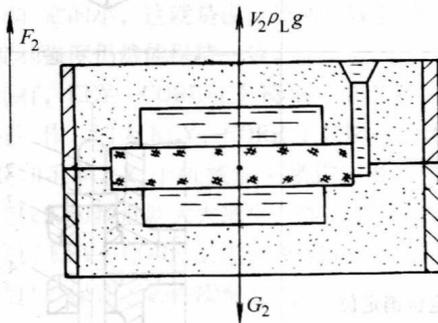


图 3-304 砂芯剩余浮力产生的抬型力计算简图

(3) 实际抬型力的计算

1) 不考虑动压力的计算

$$F_4 = F_1 + F_2 = (Ah + V_2)\rho_L g - G_2 \quad (3-163)$$

式中  $F_4$ ——实际作用于上型的抬型力 (N)。

2) 考虑其他因素的计算。由于充型动压力的作用,以及在分型面处产生飞翅的原因,实际抬型力要增加。因此,在生产中将计算出的抬型力增加30%~50%,再减去上型的重力 $G_1$ ,作为实际合型力(即所需压铁的重力) $F_5$ ,即

$$F_5 = (1.3 \sim 1.5)F_4 - G_1 \quad (3-164)$$

2. 紧固 为防止上型在金属液静压力和砂芯浮力作用下被抬起,上、下型要紧固在一起。其方法有压铁法和螺栓或弓形卡等紧固方法。

(1) 压铁法 压铁的一个重要参数是压铁的重量;另外,压铁上应留有浇注、通气孔等位置。压铁重力应由砂箱壁承受,以免压坏砂型。在地坑造型时,压铁重力很大,常采用压铁“暗压法”,如图3-305所示。

压铁1在浇注之前由垫铁3支撑,在盖箱4与压铁1之间,用楔铁2塞紧,而砂型分型面不承受压铁重力。盖箱通过楔铁紧靠压铁,防止盖箱抬起。

(2) 卡具紧固法 在砂箱造型中,往往采用紧固卡具,而不用压铁紧固砂型。紧固卡具在单件、小批、大量生产中均有应用。在大量流水生产中,广泛应用的紧固夹具是摆动式箱卡,其加工精度较高,夹紧和松开均需辅助机构来完成。详见第4章有关部分。

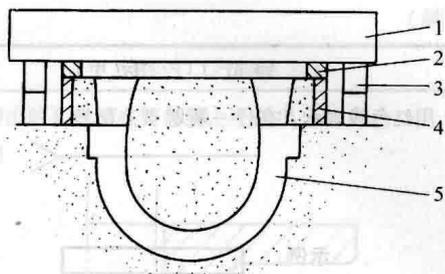


图3-305 地坑造型压铁“暗压法”示意图

1—压铁 2—楔铁 3—垫铁 4—盖箱 5—型腔

### 3.12 铸造工艺图及工艺卡片

#### 3.12.1 铸造工艺符号及其表示方法

在铸造工艺设计时,为表达设计意图与要求,需要在铸件图、铸造工艺图及有关工艺文件中,标明代表铸造工艺要求的符号。这些符号必须在工装设计、制造以及造型、制芯等生产过程中被有关人员所正确理解。因此,机械行业标准对铸造工艺符号以及表示方法作了统一规定,见表3-369。表中对各种工艺符号及表示方法均分为甲、乙两类。甲类用于在蓝图上绘制的铸造工艺图,其表示颜色规定为红、蓝两色;乙类用于墨线绘制的铸造工艺图。此两类表示方法适用于砂型铸钢件、铸铁件及非铁合金铸件。

表3-369 铸造工艺符号及表示方法 (JB/T 2435—1978)

名称	铸造工艺图(甲)	铸造工艺图(乙)
分型线	用红色线表示,并用红色写出“上、中、下”字样	用细实线表示,并写出“上、中、下”字样
	<p>示例</p>	<p>示例</p>